
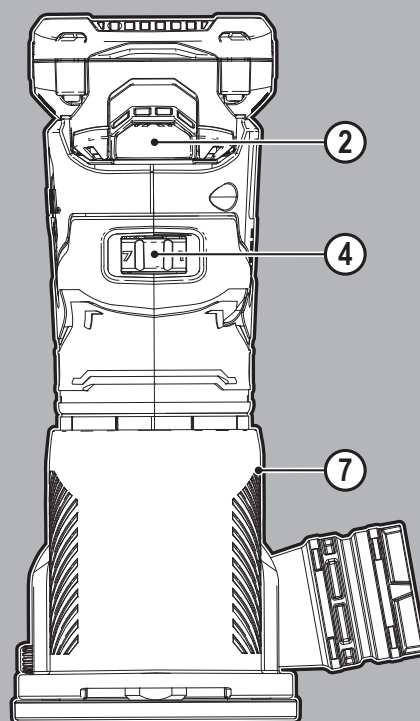


STANLEY®

FATMAX®






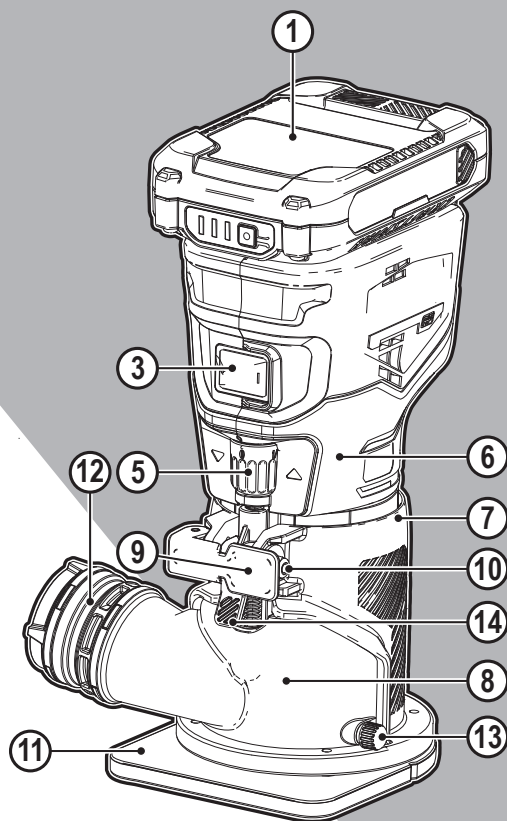








588784 - 84 CZ

Přeloženo z původního návodu

www.stanley.eu

SFMCW400

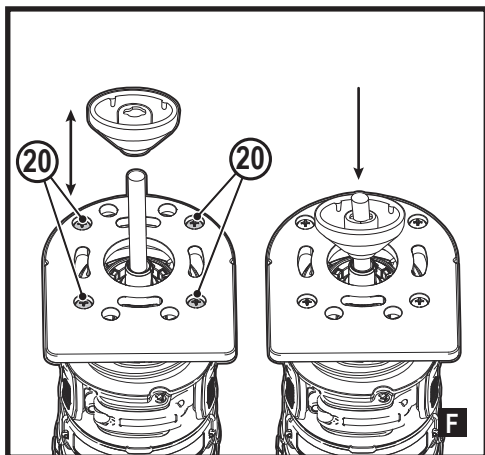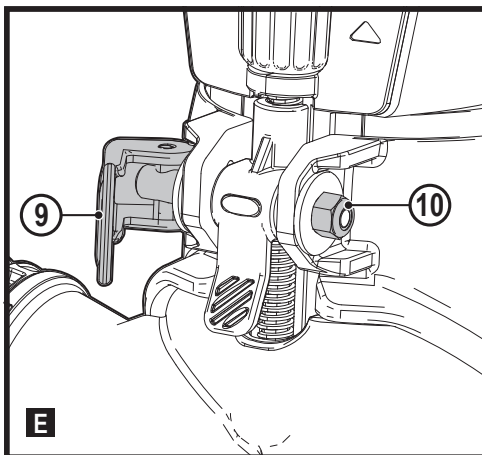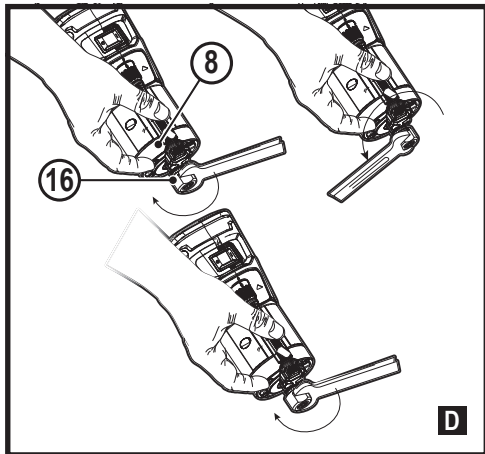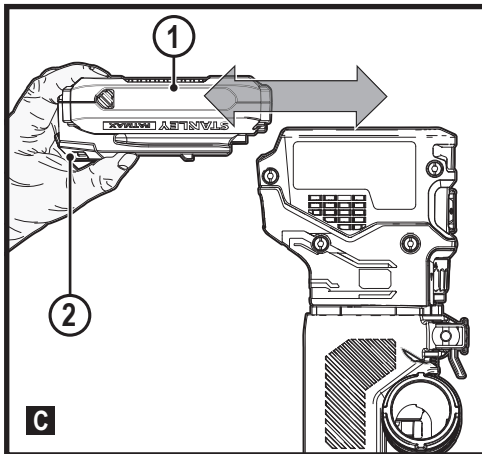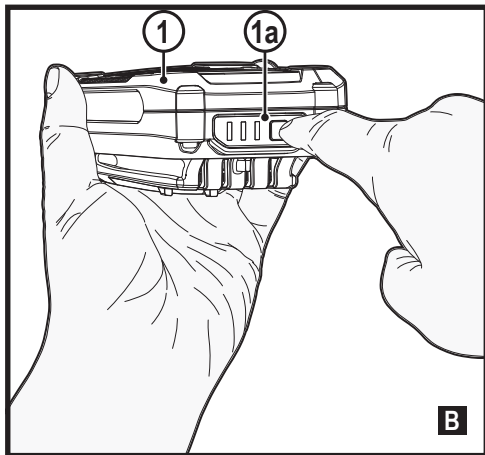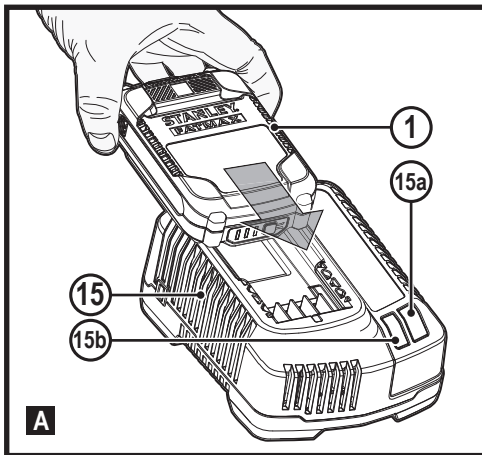

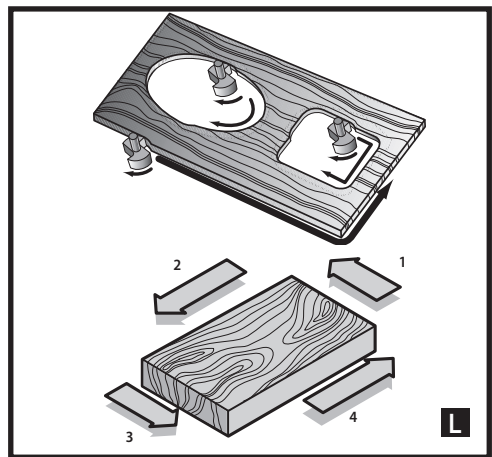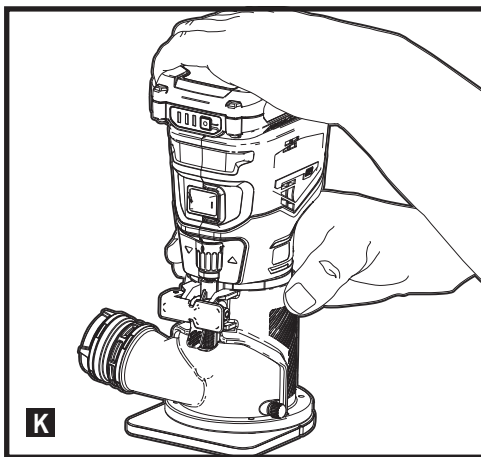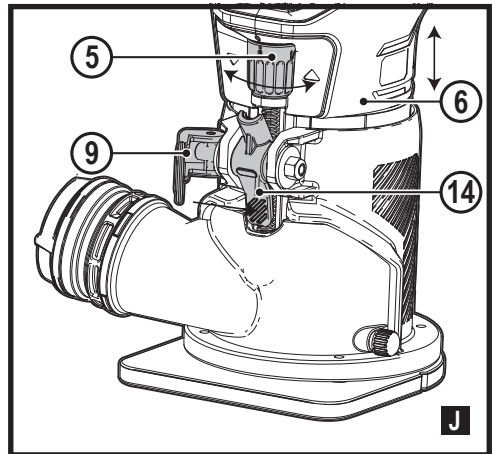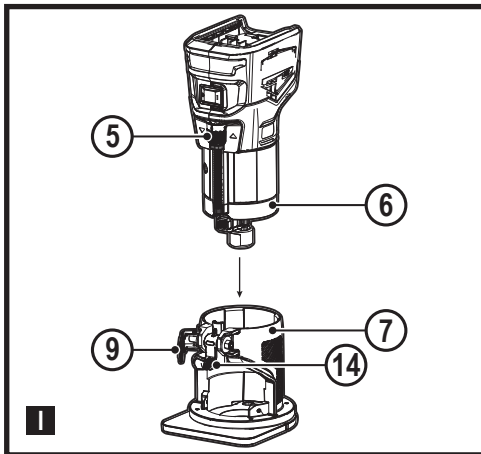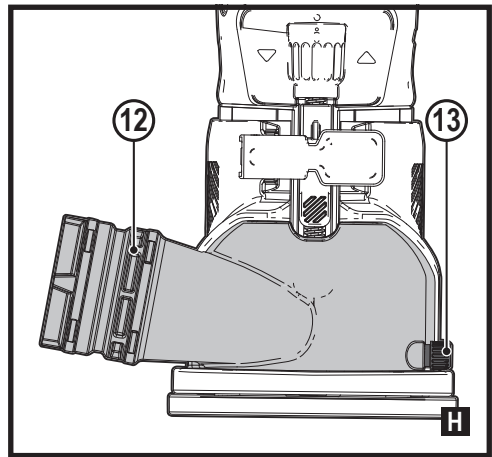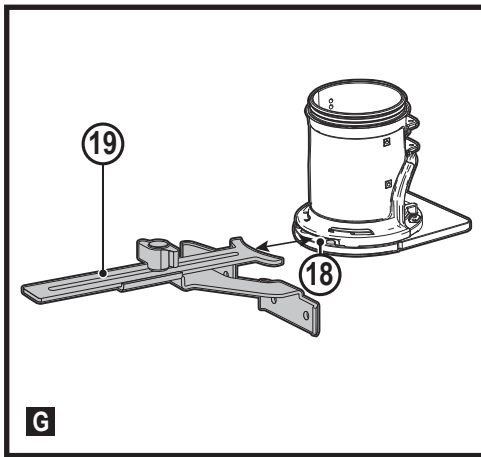

Použití výrobku

Vaše frézka STANLEY FATMAX SFCMW400 je určena pro frézování dřeva a dřevěných výrobků. Toto nářadí je určeno pro profesionální i soukromé neprofesionální uživatele.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému zranění.

Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1. Bezpečnost v pracovním prostoru

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k úrazům.
- Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost

- Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte.** Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu**

s masnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ### 3. Bezpečnost osob
- Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
 - Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky jako respirátor, nekouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
 - Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
 - Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny klíče nebo seřizovací přípravky.** Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
 - Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
 - Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy a oděv nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
 - Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
 - Nedovolte, aby jistota získaná častým používáním nářadí vedla ke snížení vaší pozornosti a ignorování zásad bezpečné práce s nářadím.** Bezstarostnost může způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.

4. **Použití elektrického nářadí a jeho údržba**
- a. **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí.** Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- b. **Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- c. **Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství, nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii, je-li vyjímatelná.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
- d. **Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.** Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- e. **Provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechte jej před použitím opravit.** Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- f. **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Řádné udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.
- g. **Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
- h. **Udržujte rukojeti a všechny povrchy pro uchopení čisté a suché a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivy.** Kluzké rukojeti a povrchy pro uchopení neumožňují bezpečnou manipulaci a ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
5. **Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba**
- a. **Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit požár.
- b. **Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny.** Použití jiných typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.
- c. **Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.** Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení popálenin nebo požáru.

- d. **V nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí kapalinou navíc vyhledejte lékařskou pomoc.** Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- e. **Nepoužívejte baterii nebo nářadí, které je poškozeno nebo upraveno.** Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné stavy, které mohou vést k požáru, výbuchu nebo zranění.
- f. **Nevystavujte baterii nebo nářadí ohni nebo působení vysokých teplot.** Působení ohně nebo teplot přesahujících 130 °C může způsobit explozi.

Poznámka: Teplota „130 °C“ může být uvedena jako teplota „265 °F“.

- g. **Dodržujte všechny pokyny týkající se nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí mimo rozsah teplot, které jsou uvedeny v tomto návodu.** Nesprávné nabíjení nebo teploty mimo stanovený rozsah mohou poškodit baterii a mohou zvýšit riziko požáru.

6. Servis

- a. **Opravy elektrického nářadí svěťte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
- b. **Nikdy neprovádějte servis poškozených baterií.** Servis baterií může být prováděn pouze výrobcem nebo v autorizovaných servisech.

Doplňkové bezpečnostní pokyny pro frézký.

- ◆ Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu použijte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
- ◆ Používejte pouze frézy s průměrem upínací stopky, který bude odpovídat velikosti upínací kleštiny nainstalované na nářadí.
- ◆ Používejte pouze frézy vhodné pro otáčky tohoto nářadí naprázdno.
- ◆ Nikdy nepoužívejte frézy s průměrem přesahujícím maximální průměr uvedený v části technické údaje.
- ◆ Nepoužívejte nářadí v obrácené poloze.
- ◆ Nepokoušejte se používat toto nářadí ve stacionárním režimu.
- ◆ Speciální pozornost věnujte frézování MDF nebo povrchů natřených barvou na bázi olova.
- ◆ Používejte masku proti prachu určenou speciálně na ochranu před toxickým prachem a výparů z barev obsahujících olovo a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.

- ◆ Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
- ◆ V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
- ◆ Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních nečistot.
- ◆ Vždy používejte masku proti prachu.
- ◆ Tento přístroj není určen pro použití nezletilými nebo nezpůsobilými osobami bez dozoru. Děti musejí být pod dozorem, aby si nemohly s přístrojem hrát.

Zbytková rizika

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- ◆ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
- ◆ Poškození sluchu.
- ◆ Riziko zranění při výměně dílů nebo příslušenství.
- ◆ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při řezání dřeva, zejména dubového, bukového a materiálu MDF.
- ◆ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby bylo prováděny pravidelné přestávky.

Bezpečnost ostatních osob

- ◆ Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- ◆ Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto výrobkem nebudou hrát.

Vibrace

Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN 62841 a může být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.

Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší. Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, musí předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy je v chodu naprázdno.

Štítky na nářadí

Na nářadí jsou následující piktogramy a také datový kód:



Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.



Používejte bezpečnostní ochranné brýle.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte masku proti prachu.



Při manipulaci s noži používejte rukavice.



Nedívejte se do zdroje světla

Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky

Baterie

- ◆ Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
- ◆ Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
- ◆ Neskladujte baterie na místech, kde může teplota přesáhnout 40 °C.
- ◆ Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
- ◆ Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou s nářadím.
- ◆ Při likvidaci baterií se vždy řiďte pokyny, které jsou uvedeny v části „Ochrana životního prostředí“.



Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.

Nabíječky

- ◆ Používejte nabíječku Stanley Fat Max pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s nářadím. Jiné baterie mohou prasknout a způsobit zranění nebo jiné škody. Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou k nabíjení určeny.
- ◆ Poškozené kabely ihned vyměňte.
- ◆ Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
- ◆ Nesazte se nabíječku demontovat.
- ◆ Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.



Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Elektrická bezpečnost



Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k síťové zásuvce.

- ◆ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu STANLEY FATMAX, aby bylo zabráněno možným rizikům.

Popis

Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.

1. Baterie
2. Uvolňovací tlačítko baterie
3. Spínač zapnuto/vypnuto
4. Regulátor otáček
5. Ovladač nastavení hloubky
6. Jednotka motoru
7. Základní jednotka
8. Zajišťovací tlačítko hřídele
9. Zajišťovací páka
10. Seřizovací matice zajišťovací páčky
11. Pomocná základna ve tvaru D
12. Přípojka systému odsávání prachu
13. Šroub s křídlovou hlavou
14. Uvolňovací páčka motoru

Sestavení

Varování! Před sestavením vyjměte z náradí baterii.

Nabíjení baterie (obr. A)

Baterie musí být nabitá před prvním použitím a vždy, když během práce dojde k výraznému poklesu jejího výkonu.

Baterie se může během nabíjení zahřívát. Jedná se o normální stav, který neznamena žádný problém.

Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.

Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterii, je-li teplota jejího článku nižší než asi 10 °C nebo vyšší než 40 °C.

Baterie musí být ponechána v nabíječce a nabíječka ji začne znovu automaticky nabíjet, jakmile se teplota článků baterie zvýší nebo sníží.

Poznámka: Z důvodu zajištění maximální výkonnosti a životnosti baterie Li-Ion tyto baterie před prvním použitím zcela nabíjete.

- ◆ Před vložením baterie (1) připojte nabíječku (15) k odpovídající síťové zásuvce.

- ◆ Zelený indikátor nabíjení (15a) bude nepřetržitě blikat, což bude indikovat zahájení procesu nabíjení.
- ◆ Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým rozsvícením zeleného indikátoru nabíjení (15a). Baterie (1) je zcela nabitá a může být vyjmuta a použita nebo může být ponechána v nabíječce (15).
- ◆ Nabíjete vybité baterie nejpozději do 1 týdne. Životnost baterie bude značně zkrácena, bude-li uložena ve vybitém stavu.

LED indikátory režimů nabíječky

	Nabíjení: Zelený LED indikátor bliká	
	Zcela nabitó: Zelený LED indikátor svítí	
	Prodleva zahřátá/studená baterie: Zelený LED indikátor bliká Červený LED indikátor svítí	

Poznámka: V kompatibilní nabíječce (nabíječkách) nebude vadná baterie nabíjena.

Nabíječka bude indikovat vadnou baterii nerozsvícením kontrolky.

Poznámka: To může také znamenat závalu v nabíječce. Pokud nabíječka signalizuje závalu, předejte ji společně s baterií do autorizovaného servisu k otestování.

Ponechání baterie v nabíječce


Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude baterii udržovat v nabitém stavu.

Prodleva zahřátá/studená baterie

Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie, zelený LED indikátor (15a) bude blikat a červený LED indikátor (15b) bude svítit, a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně prodlužuje provozní životnost baterie.

Indikátor stavu nabití baterie (obr. B)

Baterie je vybavena indikátorem stavu nabití pro rychlé zjištění výdrže baterie, jak je znázorněno na obr. B. Stisknutím tlačítka indikátoru stavu nabití (1a) můžete snadno zobrazit zbývající nabití baterie, jak je znázorněno na obr. B.

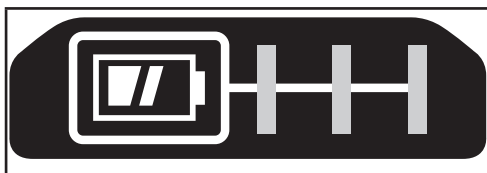

Vložení a vyjmutí baterie z nářadí

Varování! Ujistěte se, zda je nářadí zajištěno zajišťovacím tlačítkem, abyste před vložením nebo vyjmutím baterie zabránili aktivaci spínače.

Vložení baterie (obr. C)

- ◆ Proveďte řádné vložení baterie (1) do nářadí tak, aby se ozvalo slyšitelné kliknutí, viz obr. C. Ujistěte se, zda je baterie řádně usazena a zcela zajištěna v určené poloze.

Vyjmutí baterie (obr. C)

- ◆ Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie (2), jak je zobrazeno na obr. C a vyjměte baterii z nářadí.

Sestavení a nastavení

Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídatných zařízení tuto jednotku vždy vypněte a vyjměte z ní baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Vložení a vyjmutí nástroje (obr. D)

Varování! Riziko odmrštění vysokou rychlostí. Používejte pouze pracovní nástroje s upínacími stopkami, které odpovídají nainstalované upínací kleštině. Menší upínací stopky nebudou bezpečně upnuty a během práce by mohlo dojít k jejich uvolnění.

Varování! Nikdy neutahujte upínací kleštinu, dokud v ní nebude nejdříve vložena fréza. Utahování prázdné kleštiny, dokonce i pouhou rukou, může způsobit poškození kleštiny.

Varování! Nepoužívejte v tomto nářadí frézy s průměrem větším než 34,9 mm.

Varování! Nepoužívejte přímé frézy s průměrem větším než 30 mm.

Instalace nástroje

- ◆ Vyjměte ze základní jednotky jednotku motoru. Viz část Vyjmutí motoru z pevné základny (v případě potřeby).
- ◆ Očistěte kulatou upínací stopku požadované frézy, zasuňte ji co nejdále do povolené kleštiny a potom ji povytáhněte asi o 1,6 mm.
- ◆ Stiskněte zajišťovací tlačítko hřídele (8), aby se hřídel nemohl otáčet, když budete pomoci dodaného klíče otáčet maticí kleštiny (16) ve směru pohybu hodinových ručiček.

Poznámka: Jednotka je vybavena dvěma zajišťovacími záložkami hřídele.

Poznámka: Utáhněte řádně matici kleštiny, aby bylo zabráněno prokluzování frézy.

Vyjmutí nástroje

- ◆ Vyjměte ze základní jednotky jednotku motoru (viz část Vyjmutí motoru z pevné základny / Vyjmutí motoru z ponorné základny).
- ◆ Stiskněte zajišťovací tlačítko hřídele (8), aby se hřídel nemohl otáčet, když budete pomoci dodaného klíče otáčet maticí kleštiny (16) proti směru pohybu hodinových ručiček.

Kleštiny

Poznámka: Nikdy neutahujte upínací kleštinu, dokud v ní nebude nejdříve vložena fréza. Utahování prázdné kleštiny, dokonce i pouhou rukou, může způsobit poškození kleštiny. Chcete-li změnit velikost upínací kleštiny, proveďte vyšroubování sestavy kleštiny podle výše uvedeného postupu. Namontujte požadovanou kleštinu podle stejného postupu v obráceném pořadí jednotlivých kroků. Upínací kleština a matice upínací kleštiny jsou spojeny. Nepokoušejte se upínací kleštinu z matice upínací kleštiny sejmout.

Nastavení zajišťovací páčky (obr. E)

Pro upnutí zajišťovací páky nemusí být použita nadměrná síla. Použití nadměrné síly může způsobit poškození základny. Jakmile bude zajišťovací páka upnuta, motor se nesmí v základně pohybovat.

Seřízení je nutné, je-li zajišťovací páčka upnuta pouze při použití nadměrné síly nebo pohybuje-li se motor po upnutí v základně.

Nastavení upínací síly zajišťovací páčky:

- ◆ Uvolněte zajišťovací páku (9) (základní jednotka).
- ◆ Pomocí dodaného šestihranného klíče otáčejte seřizovací maticí zajišťovací páčky (10) po malých krocích. Otáčení matice ve směru pohybu hodinových ručiček páčku utahuje a otáčení matice proti směru pohybu hodinových ručiček páčku uvolňuje.

Vystředění přídatné základny (obr. F)

Je-li nutné provedení seřízení nebo výměny pomocné základny, doporučujeme vám použít centrovací přípravek. Středící nástroj se skládá z kuzele a kolíku.

- ◆ Povolte, ale neodstraňujte šrouby pomocné základny (20) tak, aby se pomocná základna mohla volně pohybovat.
- ◆ Vložte kolík do upínací kleštiny a utáhněte matici upínací kleštiny.
- ◆ Vložte motor do základní jednotky a upněte zajišťovací páčku (9) na základně.
- ◆ Umístěte kužel na kolík a lehce na kužel zatlačte tak, aby se zastavil. Tímto způsobem dojde k vystředění přídatné základny.

- ◆ Přitlačujte kužel a současně utahujte šrouby přidavné základny.

Instalace hranového vodítka pevné základny (obr. G)

Vyjměte ze základní jednotky jednotku motoru. Viz část Vyjmutí motoru z pevné základny.

- ◆ Vyšroubujte z úložných otvorů na hranovém vodítku šrouby s plochou hlavou.
- ◆ Zasuňte hranové vodítko (19) do drážky hranového vodítka (18) na straně základní jednotky. Zasuňte oba šrouby s plochou hlavou do příslušných otvorů v pomocné základně, aby došlo k zajištění hranového vodítka. Utáhněte montážní prvky.
- ◆ Dodržujte všechny pokyny dodané s hranovým vodítkem.

Poznámka: Chcete-li hranové vodítko sejmout, proveďte výše uvedený postup obráceně. Po sejmutí hranového vodítka vraťte oba šrouby s plochou hlavou do úložných otvorů na hranovém vodítku, aby nedošlo k jejich ztrátě.

Přípevnění systému pro odsávání prachu k pevné základně (obr. H)

Při upevňování systému pro odsávání prachu k této fréze postupujte podle následujících kroků:

- ◆ Vyjměte ze základní jednotky jednotku motoru (6). Viz část Vyjmutí motoru z pevné základny.
- ◆ Upevněte příslušenství systému pro odsávání prachu (12) k základní jednotce jako na uvedeném obrázku. Utáhněte řádně upínací šroub (13) rukou.
- ◆ Upevněte adaptér hadice k příslušenství systému pro odsávání prachu.
- ◆ Při použití příslušenství systému pro odsávání prachu dávejte pozor na umístění systému pro odsávání prachu. Ujistěte se, zda je systém pro odsávání prachu stabilní a zda jeho hadice nebude překážet při práci.

Uspořádání: Pevná základna

Vložení motoru do pevné základny (obr. I)

- ◆ Uvolněte zajišťovací páku (9) na základní jednotce.
- ◆ Stiskněte uvolňovací páčku motoru (14). Při stisknutí uvolňovací páčky motoru snížíte jednotku motoru (6) do základní jednotky (7) se seřizovací tyčí hloubky vyrovnané do otvoru v základní jednotce.
- ◆ Nastavte hloubku frézování otáčením knoflíku pro nastavení hloubky (5). Viz část Nastavení hloubky frézování.
- ◆ Jakmile bude dosaženo požadované hloubky, zajistěte zajišťovací páčku.

Nastavení hloubky frézování (obr. J)

- ◆ Uvolněte zajišťovací páčku (9).

- ◆ Stiskněte uvolňovací páčku motoru (14) pro volné posouvání jednotky motoru (6) nahoru a dolů. Nastavte jednotku motoru tak, aby se nástroj dotkl obrobku.
- ◆ Otáčejte ovladačem nastavení hloubky (5) pro malá nastavení, aby se zajistil kontakt nástroje s obrobkem.

Poznámka: Otáčením knoflíku doprava se jednotka motoru zvedá. Otáčením knoflíku doleva se jednotka motoru snižuje.

Poznámka: Každá značka na měřítku představuje změnu hloubky odpovídající 0,4 mm a jedná celá otáčka (360°) kroužku změni hloubku o 1,6 mm.

- ◆ Upněte zajišťovací páčku, aby došlo k zajištění základny.

Vyjmutí motoru z pevné základny (obr. J)

- ◆ Sejměte baterii z jednotky motoru. Viz část Nasazení a sejmutí baterie.
- ◆ Uvolněte zajišťovací páku (9) na základně.
- ◆ Stiskněte uvolňovací páčku motoru (14).
- ◆ Druhou rukou uchopte základní jednotku (7) a vytáhněte jednotku motoru (6) ze základní jednotky.

Správná poloha rukou (obr. K)

Varování! Z důvodu snížení rizika vážného zranění

VŽDY používejte správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.

Varování! Z důvodu snížení rizika vážného zranění

VŽDY držte nářadí bezpečně a očekávejte nenadálé reakce. Používáte-li pevnou základnu, jedna ruka musí být na horní části baterie a druhá ruka musí obepínat pevnou základnu.

Spuštění a zastavení motoru

Varování! Před spuštěním nářadí odstraňte z pracovního prostoru všechny cizí předměty. Držte nářadí pevně, abyste byli připraveni na momentové reakce při spuštění nářadí.

Varování! Před odložením nářadí počkejte, dokud nedojde k ÚPLNÉMU ZASTAVENÍ nářadí, abyste zabránili zranění nebo poškození dokončeného obrobku.

- ◆ Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte boční část prachotěsného spínače (3) se symbolem „I“. Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte boční část spínače se symbolem „O“.

Frézování s pevnou základnou

Sestavte frézu pro použití s pevnou základnou podle pokynů uvedených v části Sestavení a nastavení. Jakmile bude fréza sestavena, vložte do ní baterii, jak je zobrazeno na obr. C, a potom nastavte požadované otáčky (viz část Volba otáček frézky).

Poznámka: Vždy posouvejte tuto frézu proti směru, jakým se otáčí fréza.

Směr posuvu (obr. L)

Při frézování je směr posuvu velmi důležitý a může znamenat velký rozdíl mezi úspěšným provedením práce

a zničením obrobku. Na obrázcích jsou znázorněny správné směry posuvu pro typické frézování. Základním pravidlem při frézování po vnějším obvodu je pohyb frézky proti směru pohybu hodinových ručiček a při frézování po vnitřním obvodu je pohyb frézky ve směru pohybu hodinových ručiček.

Frézujte vnější hrany obrobku podle následujících kroků:

- ◆ Ofrézujte úzkou stranu napříč růstu vláken dřeva směrem zleva doprava.
- ◆ Ofrézujte dlouhou stranu obrobku po směru růstu vláken dřeva pohybem zleva doprava.
- ◆ Ofrézujte druhou úzkou stranu napříč růstu vláken dřeva.
- ◆ Dokončete zbývající dlouhou hranu obrobku po směru růstu vláken dřeva.

Volba otáček frézky

Viz část Tabulka volby otáček, kde si můžete zvolit otáčky frézky.

Nastavte regulátor otáček (4) tak, abyste mohli regulovat otáčky frézky.

Funkce plynulého rozběhu

Kompaktní frézky jsou vybaveny elektronickou funkcí umožňující plynulý rozběh nářadí, která minimalizuje momentové reakce při spuštění motoru.

Regulace otáček

Varování! Pokud ovládání otáček tohoto nářadí přestane fungovat nebo je-li chod tohoto nářadí přerušovaný, okamžitě přestaňte toto nářadí používat. Vezměte jej do továrního servisního střediska STANLEY FATMAX nebo do autorizovaného servisu STANLEY FATMAX za účelem opravy.

Varování! Vždy dodržujte otáčky nástroje doporučené jeho výrobcem, protože některé konstrukce nástrojů vyžadují specifické otáčky z důvodu bezpečnosti nebo výkonu. Nejste-li si jisti správnými otáčkami nebo máte-li jakýkoli problém, obraťte se na výrobce nástroje.

Tato frézka je vybavena regulátorem otáček (4), který umožňuje nastavení 7 hodnot otáček v rozmezí od 16 000 do 30 000 ot./min. Nastavte požadované otáčky otáčením regulátoru otáček.

Poznámka: Tato frézka je vybavena elektronickým systémem, který monitoruje a udržuje otáčky nářadí během frézování. Při provozu nářadí v nízkých a středních otáčkách zabraňuje regulace otáček snížení otáček motoru.

Očekáváte-li, že uslyšíte změnu otáček a pokračujete-li v zatížení motoru, mohlo by dojít k poškození motoru přehřátím. Změňte hloubku frézování nebo snižte rychlost posuvu, abyste zabránili poškození frézky.

Tabulka volby otáček*

Nastavení regulátoru	Přibližné otáčky za minutu	Použití
1	16000	Nástroje a frézy s velkým průměrem
2	18300	
3	20600	
4	22900	Nástroje a frézy s malým průměrem Měkké dřevo, plasty, lamináty.
5	25200	
6	27500	
7	30000	

*Otáčky uvedené v tabulce jsou přibližné a jsou pouze informativní. Vaše frézka nemusí při nastavení regulátoru poskytovat přesné otáčky uvedené v této tabulce.

Údržba

Vaše nářadí STANLEY FATMAX bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.

Řádná péče o tento výrobek a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

Varování! Chcete-li minimalizovat riziko vážného zranění, vypněte prosím napájení tohoto nářadí a odpojte všechny zástrčky / vyjměte baterii před nastavením nebo odstraněním/ instalací jakéhokoliv příslušenství. Před opětovným připojením nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí spínač, abyste se ujistili, zda je nářadí vypnuto.

Mazání

Nářadí STANLEY FATMAX jsou řádně namazána již ve výrobním závodě a jsou připravena pro použití.

Nářadí je nutné pravidelně mazat každý rok v závislosti na použití. (Nářadí používané pro náročné aplikace a nářadí vystavené horku může vyžadovat častější mazání.) Toto mazání musí provádět pouze školený opravář elektrického nářadí, např. servisní středisko STANLEY FATMAX nebo jiný kvalifikovaný personál.

Čištění

Varování! Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.

Varování! K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní látky. Tyto chemikálie mohou narušit materiál dílů. Při čištění tohoto nářadí používejte pouze slabý mýdlový roztok a vlhký hadřík. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoliv kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

DŮLEŽITÉ! Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku světe provádění jeho oprav, údržby a seřízení (jiných než popsanych v tomto návodu) autorizovanému servisnímu centru nebo jiné servisní společnosti s odpovídající kvalifikací, vždy s použitím originálních náhradních dílů. Jednotka neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné části.

Volitelné příslušenství

Varování! Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností STANLEY FATMAX, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností STANLEY FATMAX. Výkon elektrického nářadí závisí na používaném příslušenství. Příslušenství STANLEY FATMAX jsou navržena a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho elektrického nářadí. Použití příslušenství STANLEY FATMAX zajistí, že z vašeho elektrického nářadí STANLEY FATMAX dostanete maximum. STANLEY FATMAX nabízí velký výběr zvlášť placeného příslušenství u našich prodejců nebo u autorizovaných servisních středisek.

Ochrana životního prostředí



Tříděte odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu.

Tyto výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po surovinách.

Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií podle místních předpisů. Další informace najdete na internetové adrese www.2helpU.com

Technické údaje

		SFMCW400
TYP		Typ 01
Napětí V		18
Otáčky naprázdno ot./min		16 000–30 000
Rozměr kleštiny mm		6,35 mm, 8 mm

Nabíječka		SFMCB11	SFMCB12/ SC200	SFMCB14
Vstupní napětí	V	230	230	230
Výstupní napětí	V _{DC}	18	18	18
Proud	A	1,25	2	4

Baterie		SFMCB201/ SB201	SFMCB202/ SB202	SFMCB204/ SB204	SFMCB206
Napájecí napětí	V _{DC}	18	18	18	18
Kapacita	Ah	1,5	2,0	4,0	6,0
Typ		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

Hladina akustického tlaku podle normy EN62841:

Akustický tlak (L_{pa}) 77 dB(A), odchylka (K) 4 dB(A)

Akustický výkon (L_{wa}) 88 dB(A), odchylka (K) 4 dB(A)

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN62841:

Hodnota vibrací (ah) < 2,5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²

Prohlášení o shodě

Předpisy pro dodávky strojních zařízení (bezpečnost)
z roku 2008

**UK
CA**

Frézka SFMCW400

Společnost STANLEY FATMAX prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části „Technické údaje“ splňují požadavky následujících norem:

Předpisy pro dodávky strojních zařízení (bezpečnost) z roku 2008, S.I. 2008/1597 (v platném znění), EN62841-1:2015, EN 62841-2-17:2017.

Tyto výrobky splňují následující předpisy Spojeného království:

Předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu, 2016, S.I. 2016/1091 (v platném znění).

Předpisy o omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2012, S.I. 2012/3032 (v platném znění).

Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost STANLEY FATMAX na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti STANLEY FATMAX.

Karl Evans

Viceprezident oddělení pro elektrická nářadí EANZ GTS
STANLEY FATMAX
270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX
England
2022-11-11

Prohlášení o shodě EC

SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ



Frézka SFMCW400

Společnost STANLEY FATMAX prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části „Technické údaje“ splňují požadavky následujících norem:

2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN 62841-2-17:2017.

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost STANLEY FATMAX na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti STANLEY FATMAX.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Stanley Europe.

Patrick Diepenbach

Patrick Diepenbach
Ředitel, Benelux
STANLEY,

Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgium
2022-11-11

Záruka

Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA

Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění jakékoli materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- ◆ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho obsluhu.
- ◆ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebenívání.
- ◆ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
- ◆ Byl předložen doklad o zakoupení.
- ◆ Tento výrobek Stanley® FatMax® byl vrácen kompletní se všemi původními komponenty.

Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis Stanley® FatMax® v katalogu Stanley® FatMax® nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley® FatMax® a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.stanley.eu/3

ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA

Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedeně adrese a v uvedeném termínu.

- ◆ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
- ◆ Registrace je na této adrese <http://www.stanley.eu/3>.

Stanley Black & Decker Czech republic s.r.o.

Türkova 5b
 149 00 Praha 4
 Česká republika
 Tel.: 00420 261 009 772
 Fax: 00420 261 009 784
 Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.

Vysoká 2/b
 811 06 Bratislava
 Tel.: 00420 261 009 772
 Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

Band servis

K Pasekám 4440
 760 01 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550, 1
 Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Kláštorského 2
 140 00 Praha 4
 Tel.: 00420 244 403 247
 Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Paulínska 22
 917 01 Trnava
 Tel.: 00421 335 511 063
 Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Band servis

Južná trieda 17 (budova TWD)
 040 01 Košice
 Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

ČESKY

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis